

# RAPTOR®

## ANLEITUNG PVC



### Gesundheits- und Arbeitsschutz:

Bei der Handhabung / Vorbereitung von PVC empfehlen wir die Verwendung von Schutzbrillen und Handschuhen.

### Empfohlene Produkte:

- RAPTOR® Kit: RLB/S4, RLT/S4
- Schleifpapier Körnung P200-240
- S2000/2001/2002 Reiniger auf Wasserbasis
- RAPTOR Adhesion Promoter / Haftvermittler: RPTAP/AL



### 1. OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Oberfläche muss sauber und trocken sein. Jeglichen Staub und lose Teilchen entfernen.



### 2. SCHLEIFEN

Leicht abschleifen mit Schleifpapier Körnung P 200-240. Säubern mit Reiniger auf Wasserbasis (wie U-POL SYSTEM S2000, S2001, S2002), gut abwischen und mit Staubbindetuch abreiben.



### 3. ABDECKEN

Alle Flächen abdecken wo RAPTOR nicht aufgetragen werden soll. Eine Schicht RAPTOR Haftvermittler auftragen und gemäß Herstelleranweisung trocknen lassen.



### 4. RAPTOR ANMISCHEN

RAPTOR in Übereinstimmung mit der Anleitung EINFÜLLEN-SCHÜTTELN-AUFSPRÜHEN auftragen. Das RAPTOR Mischungsverhältnis beträgt 3:1. Die RAPTOR Flaschen enthalten 711 ml der Schutzlackierung mit ausreichend Platz für 237ml Härter. Ein Messbecher zur Abmessung der korrekten Härtermenge ist enthalten.



### 5. SCHÜTTELN

Flasche 2 Minuten gründlich! schütteln bzw. Gemisch im Messbecher sehr gut durchrühren.



### 6. AUFSPRÜHEN

Anwendungspistole an der Flasche befestigen. Luftdruck an Pistole zwischen 2.5-7.0 bar abhängig von der Struktur. RAPTOR in einem Abstand von 45-150 cm und gleichmäßiger Lackierbewegung auf die vorbereitete Oberfläche auftragen, um die gewünschte Struktur zu erhalten. Topfzeit - ca. 60 Minuten.



### 7. ZUSÄTZLICHE SCHICHTEN

Besser 2-3 dünne Schichten als eine dicke auftragen. Wenn Sie mehr als eine Schicht auftragen auf 60 Minuten Zwischenabluftzeit zwischen den Schichten achten.



### 8. DECKLACKIERUNG

RAPTOR kann mit den meisten modernen Decklacksystemen überlackiert werden. Lassen Sie RAPTOR 24 Stunden trocknen, dann mit feinem Schleifpad anschleifen, reinigen, Decklack oder Klarlack auftragen.



### 9. TROCKNUNGSZEITEN

Lassen Sie RAPTOR gemäß Anleitung trocknen. Staubtrocken: 1 Stunde.  
Leichte Belastung: 2-3 Tage.  
Normale Belastung: 7 Tage.



### 10. REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Reinigen Sie Pistole, Ausrüstung und Sprühnebel mit Lackverdünner oder anderen Reinigern auf Acetonbasis, bevor RAPTOR vollständig ausgehärtet ist.

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf dem gegenwärtigen technischen Wissen und es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck sicherzustellen.*

